



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Sustitución de la polea tensora

y del amortiguador de vibraciones

Fabricante: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A4, A6

Seat: Exeo

Škoda: Superb

VW: Passat

Códigos de motor: AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

N.º de artículo: 531 0531 20 (sustituido)
533 0028 20 (sustituido)
530 0546 09 (actual/Set)
530 0546 10 (actual/KIT)



Figura 1: Versión antigua, a la izquierda, amortiguador de vibraciones 533 0028 20; a la derecha, polea tensora 531 0531 20

En los vehículos mencionados anteriormente, se han sustituido el amortiguador de vibraciones 533 0028 20 (figura 1, izqda.) y la polea tensora 531 0531 20 (figura 1, dcha.) por la KIT 530 0546 10 (figura 2, izqda.) y Set 530 0546 09 (figura 2, dcha.).

Los nuevos componentes no solo se diferencian en el diseño sino también en el funcionamiento. En el modelo anterior, el amortiguador de vibraciones, además de la polea tensora, asumía parte de la tensión de la correa.

La nueva polea de inversión con soporte 532 0601 10 tiene únicamente una función de guía de correa. La tensión de la correa y la amortiguación corresponden exclusivamente a la polea tensora 531 0840 10.

No se permite una instalación mixta entre componentes nuevos y antiguos ya que los componentes correspondientes se adaptan entre sí y solo de esta forma se garantiza la correcta tensión de la correa.



Figura 2: Versión nueva, a la izquierda, KIT 530 0546 10; a la derecha, Set 530 0546 09

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

