

## Procedimiento de Apriete de Juntas de Culata

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Reapriete
A	2 Kpm	4 Kpm	6 Kpm	-90°+6 Kpm	90°	90°			NO
B									
C									
D									

Libras

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Reapriete
A	15 lbft	29 lbft	43 lbft	-90°+43 lbft	90°	90°			NO
B									
C									
D									


Nota A

Nota B

Nota C

Nota D

	1	2	3	4	5	6
<b>Referencia</b>	10177000	10177010	10177020			
<b>Pistón</b>	0.91-1.00	1.01-1.10	1.11-1.20			

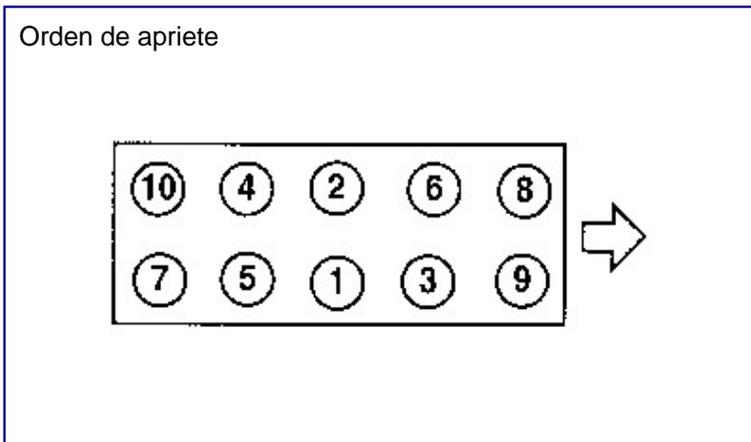

Símbolo	Explicación
- 90° +	APLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLOS CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS.
<>	RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO.  DEJAR ENFRIAR EL MOTOR 4 HORAS (CAPOT ABIERTO).  ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN.
Reapriete	SI ES NECESARIO UN REAPRIETE: AFLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL ORDEN Y ÚLTIMO PAR ESPECIFICADOS, REALIZAR ESTA OPERACIÓN ENTRE 1000 Y 1500.